




OPALARKA FURNO F700 • F750
Z ELEKTRONICZNYM
EKRANEM LCD
NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE –
DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Model: 2363345

PL

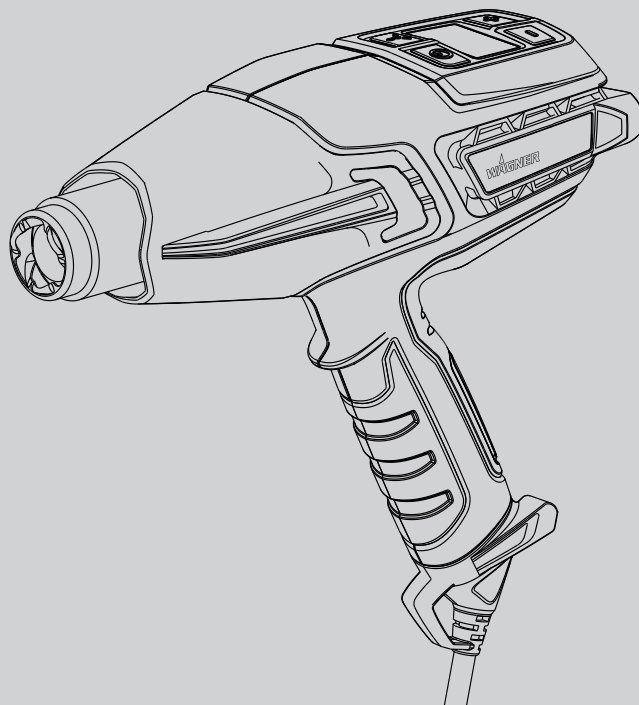

PL **3 – 15**

   **16**



Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa • Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy zachować niniejsze instrukcje

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub wybuchu, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała, należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje zamieszczone w niniejszym podręczniku. Należy zapoznać się z zasadami użytkowania urządzenia.



Ten symbol informuje o sytuacji zagrożenia, która może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze.

ZAGROŻENIE: TRUCIZNA

Przy usuwaniu farby należy zachować szczególną ostrożność. Łuszcząca się farba, jej pozostałości i opary mogą zawierać trujące ołów. Wyprodukowane przed 1950 r. farby używane do krycia domów prawdopodobnie zawierają ołów. Farby wyprodukowane przed 1977 rokiem mogą zawierać ołów. Przenoszenie usuwanej farby z rąk do ust może spowodować wchłonięcie ołowiu. Narażenie nawet na niewielkie ilości ołowiu może powodować nieodwracalne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Szczególnie narażone na zatrucie ołowiem są niemowlęta oraz płody.

Przed rozpoczęciem usuwania farby należy określić, czy może ona zawierać ołów. W tym celu można zwrócić się do lokalnych służb zdrowia lub skontaktować z usług fachowca, który za pomocą analizatora sprawdzi zawartość ołowiu w farbie. Farby na bazie ołowiu mogą być usuwane jedynie przez profesjonalistów; nie można do tego celu używać opalarki.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

Wykonać pracę poza pomieszczeniem i osłonić reperowany element przed deszczem. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas pracy. Otworzyć okna i umieścić w jednym z nich wentylator. Wentylator powinien kierować powietrze z pomieszczenia na zewnątrz.

- Należy usunąć lub zabezpieczyć dywany, wykładziny, meble, odzież, naczynia do gotowania oraz kanały powietrza.
- W obszarze prac należy ułożyć tkaniny zabezpieczające, które będą zatrzymywać odpryski farby. Należy nosić odzież ochroną, taką jak koszule robocze, kombinezony i nakrycia głowy.
- Należy prowadzić prace w jednym pomieszczeniu jednocześnie. Meble należy usunąć lub umieścić na środku pomieszczenia i zakryć. Obszary prac należy odgrodzić od pozostałej części lokalu, zabezpieczając otwory drzwiowe tkaninami.
- Należy nosić zatwierdzone maski chroniące przed pyłami lub maski oddechowe z podwójnym filtrem. Tego typu maski oraz filtry wymienne są dostępne w dużych sklepach budowlanych. Maskę powinna odpowiednio przylegać do twarzy. Brody oraz zarost na twarzy mogą utrudniać prawidłowe przyleganie. Należy często wymieniać filtry. Jednorazowe maski papierowe nie zapewniają wystarczającej ochrony.
- Podczas używania opalarki należy zachować ostrożność. Należy intensywnie poruszać opalarką, ponieważ nadmierna temperatura może powodować powstawanie oparów wdychanych przez operatora.
- Żywność i napoje należy trzymać z dala od obszaru prac. Przed spożywaniem pokarmu lub napojów należy umyć dłonie, twarz i przepłukać usta. W obszarze prac nie wolno palić papierosów ani żuć gumy oraz tytoniu.
- Usuniętą farbę oraz pyły należy usunąć, zmywając je z podłogi (na mokro). Do czyszczenia ścian, progów i innych powierzchni, na których mogą się gromadzić pyły, należy używać mokrej szmaty. Nie wolno ich zamiatać na sucho ani odkurzać. Do mycia powierzchni

należy stosować detergenty z dużą zawartością ortofosforanu trisodu (TSP).


- Po zakończeniu prac należy umieścić odpryski farby i inne odpady w podwójnym worku z tworzywa sztucznego, zabezpieczyć taśmą lub opaską i odpowiednio przekazać do utylizacji.
- Odzież ochronną oraz obuwie robocze należy zdjąć w obszarze prac, aby nie przenosić pyłów do pozostałych pomieszczeń. Odzież ochronną należy prać osobno. Obuwie należy przetrzeć wilgotną szmatą, a następnie oczyścić wraz z odzieżą roboczą. Dokładnie umyć włosy i ciało wodą z mydłem.

ZAGROŻENIE: WYBUCH LUB POŻAR

Opalarka generuje bardzo wysokie temperatury (do 630°C). Należy ją stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do zapłonu materiałów łatwopalnych.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

- Opalarka powinna być ciągle przemieszczana. Nie wolno jej zatrzymywać w jednym punkcie.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli druga strona oczyszczanego materiału jest niedostępna (np. w przypadku oblicówki budynku). Materiał na niedostępnej powierzchni może ulec zapłonowi, jeśli zostanie nadmiernie rozgrzany. W niektórych budynkach za ścianami, stropami, deskami czołowymi, podbiciami dachowymi i innymi panelami znajdują się materiały łatwopalne. Przed zastosowaniem wysokiej temperatury należy sprawdzić te obszary; jeżeli znajdują się w nich materiały palne lub istnieje takie podejrzenie, nie wolno stosować opalarki.
- Z urządzenia nie wolno korzystać w pobliżu powierzchni z pęknięciami lub blisko metalowych rur. Ciepło może zostać odprowadzone poza powierzchnię roboczą i wywołać zapłon ukrytego materiału. Zapłon ukrytych materiałów może nie być od razu widoczny, co może skutkować uszkodzeniem mienia

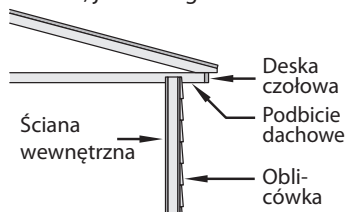

i poważnymi obrażeniami.

- Z narzędzi elektrycznych nie wolno korzystać w obecności łatwopalnych cieczy i gazów.
- Zabrania się korzystania z takich narzędzi w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak trawa, liście lub papier, które mogą ulec zapłonowi i wywołać pożar.
- Dysza rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Podczas korzystania z opalarki lub bezpośrednio po jej wyłączeniu nie wolno odkładać urządzenia na łatwopalne powierzchnie. Opalarkę należy ustawiać na płaskiej, równej powierzchni w taki sposób, aby końcówka dyszy była skierowana do góry i z dala od sąsiedniej powierzchni.
- Nie wolno dotykać dyszy do momentu schłodzenia narzędzia.
- Nie wolno wykorzystywać opalarki jako suszarki do włosów.
- Narzędzia oraz odpryski farby mają bardzo wysoką temperaturę. Aby uniknąć poparzenia podczas usuwania powłoki, należy stosować rękawice i okulary ochronne.
- Opalarkę należy traktować jak źródło otwartego ognia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w atmosferze wybuchowej.

ZAGROŻENIE: ELEKTRYCZNOŚĆ

Ryzyko uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń lub śmierci.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

- Nie wolno rozmontowywać opalarki.
- Zabrania się prowadzenia prac w wilgotnych obszarach oraz narażania urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Należy chronić się przez ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, unikając kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, chłodnice, drabiny aluminiowe lub inne uziemione urządzenia.
- Nie wolno wykorzystywać kabla zasilającego niezgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno nosić opalarki, trzymając ją za kabel zasilający, ani ciągnąć za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi. Należy regularnie sprawdzać kabel zasilający pod kątem zużycia lub zniszczenia.
- Jeżeli przedłużacz ulegnie uszkodzeniu lub będzie niezdatny do użytku, należy go zastąpić nowym.

ZAGROŻENIE: OGÓLNE

Ryzyko uszkodzenia mienia lub poważnych obrażeń.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

- Gdy opalarka nie jest używana, należy ją odłączyć od zasilania. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od pozostałych bez nadzoru dzieci.
- Obszar prac powinien być dobrze oświetlony i utrzymywany w porządku.
- Należy unikać sięgania na duże odległości, zwłaszcza podczas pracy na drabinie. Przez cały czas należy zachowywać równowagę i stabilność. Należy mieć pewność, że stosowane drabiny są sztywne, stabilne, stoją na twardym podłożu i są ustawione pod bezpiecznym kątem.
- Należy unikać prac w pobliżu linii zasilania elektrycznego.
- Podczas usuwania farby wszystkie ruchome przedmioty powinny być zabezpieczone i stabilne.
- Podczas pracy należy zawsze stosować okulary ochronne.
- Podczas obsługi narzędzia należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.
- Nie wolno stosować urządzenia do odmrażania zamrożonych rur wewnątrz ścian lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do odmrażania rur można stosować jedynie dyszę rozpraszającą (P/N2366225).
- Nie wolno pozostawiać włączonej opalarki bez nadzoru.
- Urządzenie może być stosowane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i psychicznych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieniu zagrożeń związanych z użytkowaniem. Opalarka nie może służyć jako zabawka dla dzieci.
- Przechowywać urządzenie i kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PODŁĄCZANIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Opalarka jest dostarczana wraz z kablami zasilającymi. Aby ograniczyć ryzyko, jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić nowym. W celu wymiany kabla zasilającego należy się skontaktować z biurem obsługi klienta firmy Wagner.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.

OSTRZEŻENIE: Należy stosować przedłużacz, do którego można podłączyć wtyczkę opalarki. Przedłużacz powinien być w odpowiednim stanie technicznym. Stosowany przedłużacz powinien przewodzić prąd o natężeniu właściwym dla urządzenia. Przedłużacz o zbyt niskim natężeniu znamionowym może spowodować spadek napięcia zasilania, skutkując przerwą w zasilaniu i przegrzaniem. Jako wymóg minimalny przy stosowaniu ogólnym należy stosować przewód z izolacją gumową H05RR-F 3 × 1,0 mm².

Korzystanie z opalarki

Opis ogólny

Niniejsza opalarka jest narzędziem elektrycznym wysokiej jakości. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi elektrycznych, jej niewłaściwe stosowanie może być niebezpieczne. Należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować się do wszystkich środków ostrożności. Prawidłowe stosowanie opalarki jest obowiązkiem użytkownika.


Specyfikacja

Obudowa	Odporne na korozję i ciepło polimery o wysokiej odporności uderowej
Pobór mocy	2000 W w przypadku ustawienia WYSOKIEGO, 150 W w przypadku ustawienia NISKIEGO
Napięcie	220–240 V AC
Częstotliwość	50–60 Hz
Generowana temperatura	Okolo 630°C w przypadku ustawienia WYSOKIEGO oraz okolo 60°C w przypadku ustawienia NISKIEGO
Masa	0,9 kg

Opis rysunku 1

- 1) Panel sterowania temperaturą i prędkością wentylatora
- 2) Wieszak
- 3) Kabel zasilający ze zintegrowanymi stabilizatorami (odłączany od urządzenia)
- 4) Tylne żebra stabilizatora (stojak)
- 5) Listwy boczne zapobiegające kontaktowi dyszy z powierzchnią
- 6) Osłona termiczna dyszy

Rys. 1

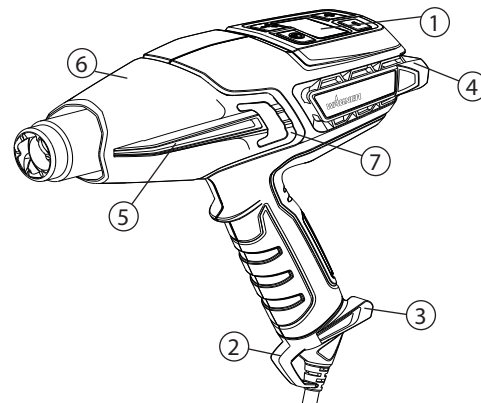

Demontaż osłony termicznej


Oslonę termiczną można zdemonstować w celu wykonania prac w trudno dostępnych miejscach. **NALEŻY UWAŻAĆ NA DYSZĘ.** Po zdemontowaniu osłony istnieje większe ryzyko poparzenia. Aby zdemonstować osłonę termiczną, należy za pomocą niewielkiego śrubokręta płaskiego podnieść klapkę (rys. 1, 7) nad wypukłą powierzchnię.

Zakładanie i zdejmowanie zestawu kabla


Kabel zasilający (rys. 2, 1) opalarki jest fabrycznie odłączony od urządzenia (rys. 2, 2). W celu podłączenia należy umieścić kabel w gnieździe na uchwycie opalarki i mocno docisnąć do siebie, aż do usłyszenia kliknięcia. Odłączanie kabla zasilającego nie jest konieczne. Jeśli trzeba zdemonstować zestaw kabla, należy wprowadzić śrubokręt płaski (rys. 2, 3), albo podobne narzędzie do otworu, jak pokazano na rysunku. Śrubokręt należy wykorzystać jako dźwignię i przesunąć go w górę (4) w kierunku uchwytu, aby zwolnić zestaw kabla. Mocno wyciągnąć kabel z opalarki.

Rys. 2

Zakładanie

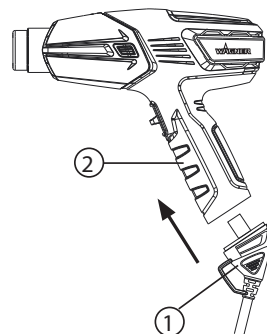

Zdejmowanie

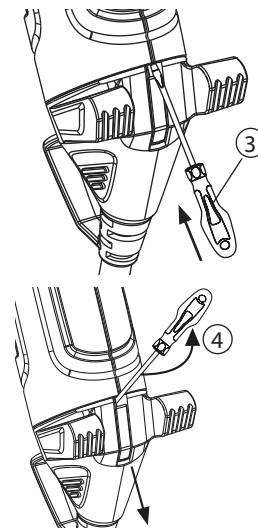


Dotykowy panel sterowania

W opalarkę jest dostępny szeroki zakres temperatur, które można ustawiać w zależności od rodzaju zastosowania. Parametry te można regulować z poziomu panelu sterowania.

Opis wyświetlacza LCD temperatury (rys. 3)

Opis rysunku 3	
1) Przycisk zasilania: pozwala włączyć i wyłączyć opalarkę oraz przełączyć urządzenie do trybu chłodzenia	2) Przełącznik wyboru trybu: pozwala ustawić zakres temperatury oraz prędkość wentylatora
3) Ikona przepływu powietrza	4) Wskaźnik przepływu powietrza. Poszczególne segmenty zapełniają się od strony prawej do lewej
5) Wyświetlacz tekstowy/numeryczny	6) Ikona temperatury
7) Wskaźnik temperatury. Poszczególne segmenty zapełniają się od strony lewej do prawej	8) Przycisk ustawiania temperatury: zwiększanie temperatury (+)
9) Przycisk ustawiania temperatury: zmniejszanie temperatury (-)	


Rys. 3

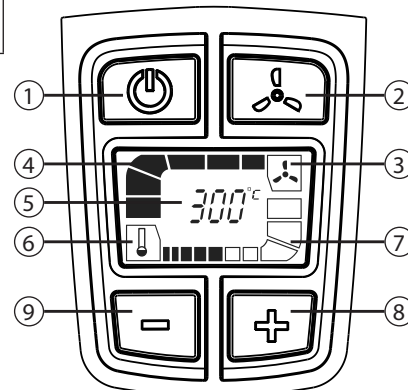

Na rysunku przedstawiono domyślne ustawienia aktywne po uruchomieniu. 300°C przy najwyższej prędkości wentylatora.

Tryb chłodzenia (rys. 4)

Przy włączonej opalarkie należy raz nacisnąć przycisk, aby wybrać tryb chłodzenia. Po włączeniu trybu chłodzenia opalarka będzie pracować przez 3 minuty przy minimalnym przepływie powietrza. W tym okresie wszystkie segmenty na wskaźniku temperatury będą migać i zmniejszać wskazania, sygnalizując chłodzenie. Aby pominąć tryb chłodzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2–3 sekundy.

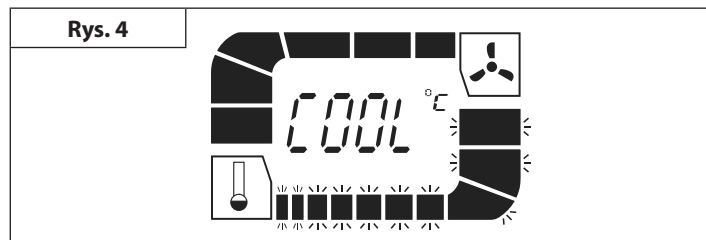

Po wyłączeniu trybu chłodzenia osłona termiczna opalarki będzie nadal gorąca.

Uruchamianie

Przed rozpoczęciem korzystania z opalarki należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszym podręczniku.

1. Podłączyć opalarkę do standardowego gniazdka elektrycznego.
2. Włączyć opalarkę, naciskając przycisk zasilania na panelu sterowania (rys. 3, 1). Po włączeniu opalarki ustawiana jest automatycznie domyślna temperatura równa 300°C – zob. rys. 3.
3. Do regulacji temperatury służą przyciski plus i minus (rys. 3, poz. 8 i 9). Jedno naciśnięcie zwiększa temperaturę w odstępach co dziesięć stopni.
4. Po zwiększeniu temperatury słupki zaczną migać, informując, że opalarka zwiększyła ustawienie temperatury. Po osiągnięciu wyższej temperatury wskaźnik słupkowy zacznie świecić światłem stałym.

5. Po zmniejszeniu temperatury słupki zaczną migać, informując, że temperatura pozostaje na wyższym poziomie. Po osiągnięciu niższej temperatury wskaźnik słupkowy wyłączy się.


WAŻNE: Jeżeli silnik wentylatora opalarki nie włączy się po naciśnięciu przycisku zasilania, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Element grzewczy ulegnie spaleniu, jeśli nie będzie chłodzony wentylatorem.

6. W okresach przestojów w pracy lub po zakończeniu zadania należy nacisnąć przycisk zasilania, aby ostudzić urządzenie.
7. Opalarkę należy ustawić pionowo. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minuty.
8. Aby pominąć tryb chłodzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2–3 sekundy. Urządzenie wyłączy się natychmiastowo.


Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić się dym będący wynikiem spalania olejów stosowanych podczas produkcji. Dym powinien zniknąć szybko po pierwszym uruchomieniu.

Obsługa stacjonarna – rys. 5

Opalarka jest wyposażona w zintegrowany wspornik (rys. 1, 4), który jest wykorzystywany przy chłodzeniu urządzenia i pozwala na stacjonarną obsługę na stole warsztatowym. Zaprojektowano także specjalny futerał opalarki (rys. 6), który utrzymuje urządzenie w pozycji pionowej podczas pracy na nierównych powierzchniach.


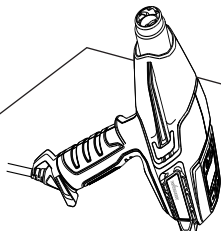
Rys. 5**Futerał AngleLoc (tylko F750)**

Specjalny futerał opalarki AngleLoc został opracowany w celu utrzymywania urządzenia w pozycji pionowej podczas pracy na nierównych powierzchniach.

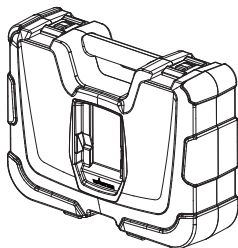**Wspornik AngleLoc – rys. 6a i 6b (tylko F750)**

a: Wsunąć tylną część opalarki w taki sposób, aby tylne żebra stabilizujące ustawiły się pod występami pod ścianą boczną wgłębienia w górnej części futerału.

b: Następnie należy przechylić opalarkę do przodu do momentu, gdy zablokuje się w położeniu ustawionym pod kątem 135 stopni. Opalarka zostanie w ten sposób zabezpieczona w pozycji pionowej.

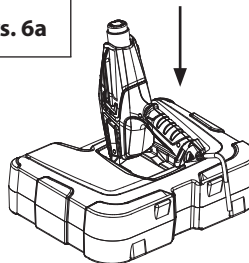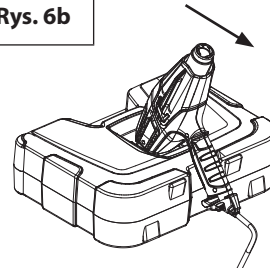Rys. 6a**Rys. 6b**

WAŻNE: Jeżeli wentylator silnikowy opalarki nie włączy się po ustawieniu przełącznika do jednej z pozycji roboczych, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Element grzewczy ulegnie spaleniu, jeśli nie będzie chłodzony wentylatorem.

Uwaga: Po wyłączeniu opalarki (na chwilę lub dłuższy okres) należy ją trzymać w pozycji pionowej. Należy unikać odkładania wyłączonego urządzenia na boku. Utrudni to odprowadzanie ciepła z urządzenia i wydłuży okres jego chłodzenia. Urządzenie można odłożyć do przechowywania dopiero po ostudzeniu dyszy. Przed odłożeniem do przechowywania należy odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniemożliwić jego przypadkowe włączenie.

WAŻNE: Wykonując prace w pobliżu okien, należy zabezpieczyć szyby.



Podczas pracy nie wolno dotykać dyszy ani innych stosowanych narzędzi. Ich temperatura jest bardzo wysoka i może spowodować poparzenia. Aby zabezpieczyć dłonie przed rozgrzanymi odpadami, należy nosić rękawice.

Na pracę opalarki ma wpływ wiele czynników, takich jak właściwości ogrzewanego materiału, temperatura otoczenia, odległość urządzenia od powierzchni oraz technika ogrzewania. Z tego względu firma Wagner opracowała wytyczne dotyczące poszczególnych zastosowań. Należy zawsze zaczynać pracę od najniższej temperatury w zakresie i zwiększać ją do momentu uzyskania optymalnego ustawienia. Gdy opalarka generuje ciepło, powinna zawsze pozostawać w ruchu i znajdować się co najmniej 5 cm od powierzchni.

Opalarka FURNO 750 jest jednym z najbardziej uniwersalnych urządzeń. Ma ono szeroką gamę zastosowań – od skomplikowanych prac renowacyjnych po drobne projekty artystyczne. Więcej informacji na temat szerokiej gamy zastosowań oraz filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.wagner-group.com.

Zastosowanie		Temperatura	Opcje końcówek dyszy
Majsterkowanie	Usuwanie farby	WYSOKA	Dysza redukcyjna lub szeroka dysza redukcyjna
	Przygotowywanie ścian	NISKA	Brak końcówki
	Suszenie farby	NISKA	Brak końcówki
	Topienie klejów w celu usuwania płytek podłogowych	NISKA	Szeroka dysza redukcyjna
	Zaginanie tworzyw sztucznych, pleksiglasu, laminatów.	NISKA/ WYSOKA	Dysza rozpraszająca
	Usuwanie laminatów i linoleum	NISKA	Szeroka dysza redukcyjna
	Topienie farby, uszczelnień oraz kitu w celu łatwiejszego usuwania	WYSOKA	Dysza redukcyjna lub szeroka dysza redukcyjna
	Usuwanie lakierów	NISKA/ ŚREDNIA	Szeroka dysza redukcyjna
	Topienie folii kurczliwej do owijania i uszczelniania przed wpływem warunków atmosferycznych	NISKA	Szeroka dysza redukcyjna

Zastosowanie		Tempera- tura	Opcje końcówek dyszy
Drobne naprawy	Poluzowywanie zardzewiałych nakrętek, śrub i elementów mocujących	WYSOKA	Brak dyszy / dysza redukcyjna
	Naprawa materiału džinsowego	NISKA	Szeroka dysza redukcyjna
	Wypalanie chwastów	WYSOKA	Dysza redukcyjna
	Usuwanie klejów	NISKA	Brak końcówki
	Smarowanie nart / desek snowboardowych	NISKA	Szeroka dysza redukcyjna
	Obróbka włókien szklanych	WYSOKA	Dysza redukcyjna lub szeroka dysza redukcyjna
	Odmrażanie rur lub blokad	NISKA	Dysza rozpraszająca
	Rozpalanie grilla	WYSOKA	Dysza redukcyjna / dysza BBQ
	Ogrzewanie tulejek/ złączy termokurczliwych	NISKA/ ŚREDNIA	Dysza rozpraszająca
	Podgrzewanie betonu przed wylewaniem	NISKA/ WYSOKA	Dysza redukcyjna
	Rozmrażanie zamrażarki/ chłodziarki	NISKA	Brak końcówki
Sztuka i rzemiosło	Wytwarzanie świec	NISKA	Brak końcówki
	Wytwarzanie mydła	NISKA	Brak końcówki
	Topienie folii na prezentach	NISKA	Brak końcówki
	Wytwarzanie piany	NISKA	Brak końcówki
	Dekorowanie ciast	NISKA/ WYSOKA	Brak końcówki

Zastosowanie		Tempera- tura	Opcje końcówek dyszy
Motory- zacja	Usuwanie naklejek i emblematów	NISKA	Brak końcówki
	Usuwanie uszczerbków	WYSOKA	Brak końcówki
	Usuwanie lakieru	WYSOKA	Dysza redukcyjna lub szeroka dysza redukcyjna
	Nakładanie i usuwanie materiału przyciemniającego szyby	NISKA	Brak końcówki
	Naprawa zderzaków	WYSOKA	Brak końcówki
Elektronika	Naprawa smartfonów i tabletów	NISKA	Dysza redukcyjna
	Naprawa konsol PlayStation i Xbox	NISKA	Dysza redukcyjna

Usuwanie farby

Opalarka nagrzewa powierzchnie i powoduje zmiękczenie farby, ułatwiając jej zdrapywanie bez powodowania uszkodzeń powierzchni. Niektóre farby mogą ulec rozmiękczeniu bez oznak w postaci pęcherzy; inne mogą stawać się lepkie, a jeszcze inne mogą wymagać stosowania wyższych temperatur.


Aby przyspieszyć proces przy usuwaniu kilku warstw farby, warto podgrzać powierzchnię na całej grubości powłoki – aż do drewna. Można wtedy usunąć wszystkie warstwy jednocześnie.

W przypadku powierzchni stwarzających duże problemy najlepszym wyjściem może być skorzystanie z miękkiej szczotki drucianej. Mineralne farby i powłoki wykończeniowe, takie jak farby cementowe i porcelana, nie ulegają zmiękczeniu pod wpływem ciepła; stosowanie opalarki nie pomoże więc w usuwaniu powłoki.

Zalecana metoda usuwania farby

Powoli i jednostajnie przysuwać opalarkę pod kątem do powierzchni, ustawiając dyszę w kierunku ruchu. Pozwoli to bezpiecznie usuwać farbę poza strumieniem gorącego powietrza i utrzymywać niższą temperaturę skrobaka oraz zdrapywanej powierzchni.

- A Ciepłe powietrze wstępnie nagrzewa powierzchnię.
- B Farba jest rozmiękczana przez gorące powietrze.
- A + B Głęboka penetracja ciepła na całej powierzchni.
- C Farbę można łatwo zeskrobać natychmiast po zmiękczeniu i przesunięciu opalarki do przodu.
- D Chłodzenie powierzchni, z której usunięto farbę.

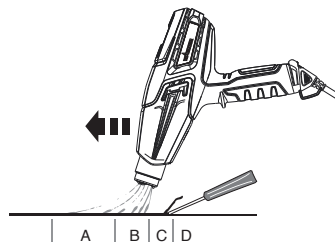

WAŻNE: Choć przy stosowaniu się do powyższych wytycznych usuwanie farby za pomocą opalarki jest bezpieczne, należy zapewnić, by w pobliżu zawsze znajdował się zbiornik z wodą lub gaśnica ABC (odpowiednia do gaszenia pożarów typu A, B, C).

Uwaga: Nie wolno korzystać z opalarki do czyszczenia powierzchni wrażliwych na ciepło, np. paneli winylowych, oblicówki winylowej lub okiennych ościeżnic winylowych. Przy usuwaniu farby z ościeżnic okiennych opalarka spowoduje zmiękczenie kitu. Należy uważać, aby nie usunąć kitu za pomocą skrobaka. Kit stwardnieje po ochłodzeniu.

Nie wolno stosować opalarki na izolowanych laminowanych szybach okiennych, np. w oknach podwójnych. Rozszerzalność szkła może spowodować uszkodzenie uszczelki krawędzi.

Przy skrobaniu deski czołowej nie wolno nadmiernie ogrzewać krawędzi gontów asfaltowych wystających poza krawędź poszycia. Zbyt wysoka temperatura może spowodować stopienie asfaltu.

Czyszczenie i konserwacja

Otwory wlotowe w obudowie powinny być czyste i drożne. Otwory te należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, suchej szczotki. Do czyszczenia opalarki należy stosować wilgotną szmatkę nasączoną w wodzie z łagodnym mydłem. Wiele środków czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych zawiera substancje chemiczne, które mogą poważnie uszkodzić obudowę.

Do czyszczenia opalarki nie wolno stosować ropy naftowej, terpentyny, rozcieńczalników do farb lub lakierów, płynów do czyszczenia na sucho lub podobnych produktów.

Należy **BEZWZGLĘDNIE** unikać przedostawania się cieczy do wnętrza urządzenia oraz zanurzania jakichkolwiek elementów narzędzia w cieczy.

Czyszczenie i prace konserwacyjne nie mogą być wykonane przez dzieci.



Przechowywanie


Przed odłożeniem opalarki do przechowywania należy odczekać na ostudzenie dyszy.

W wyniku działania wysokich temperatur dysza z czasem będzie zmieniać kolor na ciemniejszy. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na działanie ani żywotność urządzenia.

Akcesoria

Wraz z urządzeniem dostarczane mogą być poniższe akcesoria. Można je także zakupić oddzielnie, korzystając ze strony www.wagner-group.com/service. Można także zwrócić się do najbliższego centrum serwisowego – zob. informacje na końcu podręcznika.

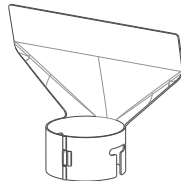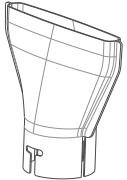Nazwa		Opis	Nazwa		Opis
Dysza redukcyjna P/N2366222		Kieruje zintensyfikowany strumień ciepła na powierzchnię roboczą. Doskonale nadaje się do usuwania farby w trudno dostępnych narożnikach, szczelinach, profilach, zaokrągleniach lub opaskach ościeżnicy.	Dysza z osłoną szkła P/N2366224		Kieruje strumień ciepła z dala od szkła lub innych wrażliwych obszarów. Doskonale nadaje się do stosowania na progach, parapetach, ramach i listwach przyściennych.
Szeroka dysza redukcyjna P/N2366223		Kieruje strumień ciepła o podłużnym i wąskim kształcie na powierzchnię roboczą. Doskonale nadaje się do usuwania farby lub lakieru z dużych płaskich powierzchni, takich jak listwy przyściennne, drzwi, schody itp. Należy z niej korzystać wraz z płaskim skrobakiem.	Dysza rozpraszająca P/N2366225		Rozprasza ciepło, kierując je równomiernie na całą powierzchnię roboczą. Doskonale nadaje się do rozmrażania rur, obróbki rur spawanych, wyginania tworzyw sztucznych lub podgrzewania termokurczliwych tulejek izolacji elektrycznej.

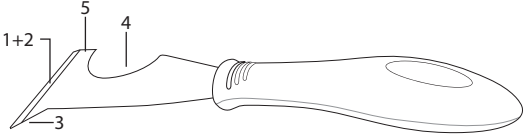Nazwa	Opis
	Skrobak 5w1 P/N2366227
	Futurał P/N2366226
	To narzędzie pełni 5 funkcji. Ostrze służy do usuwania farby (1) oraz innych środków (2). Ostra końcówka (3) pozwala usuwać kit / masę uszczelniającą z otwartych pęknięć. Zakrzywiony obszar (4) służy do czyszczenia osłon wałków. Za pomocą płaskiej krawędzi (5) można otwierać puszkę z farbą.
	Specjalny futerał opalarki AngleLoc został opracowany w celu utrzymywania urządzenia w pozycji pionowej podczas pracy na nierównych powierzchniach.

WAŻNE: Przy korzystaniu z opalarki należy zawsze nosić rękawice.

Montowanie akcesoriów z opalarki:

1. Ustawić opalarkę pionowo na płaskiej powierzchni i poczekać na jej schłodzenie.
2. Nasunąć akcesorium na końcówkę opalarki i mocno docisnąć je dłonią.

Demontaż akcesoriów z opalarki:

1. Ustawić opalarkę pionowo na płaskiej powierzchni i poczekać na jej schłodzenie.
2. Zdjąć akcesorium z końcówki.

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.wagner-group.com/3plus1 pozwala uzyskać 1 rok dodatkowej gwarancji.

Gwarancja 3+1

Gwarancja obowiązuje przez trzy lata, licząc od daty sprzedaży (podanej na fakturze/paragonie). Gwarancja zostaje przedłużona o kolejne 12 miesięcy, jeżeli w ciągu 4 tygodni od zakupu urządzenie zostanie zarejestrowane na stronie www.wagner-group.com/3plus1. Rejestracja jest możliwa tylko wtedy, gdy dane nabywcy są zgodne z danymi zapisanymi podczas rejestracji. Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatne naprawy usterek wynikające z zastosowania wadliwych materiałów produkcyjnych lub błędów montażu, a także bezpłatną wymianę uszkodzonych części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego stosowania oraz uruchamiania, montowania lub naprawiania w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi. Z zakresu gwarancji są także wyłączone części eksploatacyjne. Gwarancja nie dotyczy użytku komercyjnego. Producent zastrzega sobie prawo do zdecydowania o rozpatrzeniu roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja traci ważność, jeżeli narzędzie zostanie otwarte przez osoby inne niż personel serwisowy firmy Wagner. Uszkodzenia podczas transportu, prace konserwacyjne oraz straty lub wady powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji

nie są objęte gwarancją. Wraz z roszczeniem gwarancyjnym należy przekazać dowód w zakupu narzędzia w postaci oryginalnej faktury/paragonu. Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, producent zrzeka się odpowiedzialności za obrażenia, uszkodzenia lub straty wynikowe, szczególnie jeśli urządzenie było używane do celów innych niż określone w instrukcjach obsługi, było uruchamiane i naprawiane w sposób niezgodny z instrukcjami obsługi lub jeśli naprawy były wykonywane przez niewykwalifikowane osoby. Producent zastrzega sobie prawo do wykonania napraw w zakresie przekraczającym zakres opisany w instrukcjach obsługi. W kwestiach związanych z gwarancją i naprawami należy zwrócić się do punktu sprzedaży. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa cywilne klienta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)



Urządzenie wraz z akcesoriami i opakowaniem należy przekazać do recyklingu. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. W celu ochrony środowiska naturalnego należy dostarczyć zużyte urządzenie do lokalnego punktu utylizacji surowców wtórnych lub poinformować się na ten temat w sklepie specjalistycznym.

Deklaracja zgodności UE

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt ten odpowiada następującym obowiązującym przepisom: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

Deklaracja zgodności UE jest załączona do produktu. W razie potrzeby można ją dodatkowo zamówić, podając numer zamówienia **2389337**.

DE J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 - 5 05 11 69

SK E-CORECO SK S.R.O.
Kráľovská ulica 8/7133
SK-927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ E-CORECO S.R.O.
Na Roudné 102
CZ-301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

AU WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
AUS-Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

FR WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
F-91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Opus Park
Moorfield Road
Guildford, Surrey, GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 454666
F +44 (0) 1483 454548

HU HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
H-8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852

ES MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
E-28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

DK ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S
Stationsvej 13
3550 Slangerup
DK-Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NO ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
N-0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
PL-41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13

SE ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
SV-Sweden
T +46(0)36 37 63 00

RO ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
ROM-100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH J. WAGNER AG
Industriestraße 22
CH-9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

Nr materiału: 2373302 A
10/2020

Zrzeczenie odpowiedzialności za błędy i zmiany. © Copyright by J.Wagner GmbH